

# MITSUBISHI OUTLANDER 07~10年

## 無法發動，噴油嘴繼電器瑕疵




### 【技術說明】

- 1、噴油嘴繼電器因材質不良，導致噴油嘴間歇性沒有 12V 電源供應，造成間歇性無法發動。
- 2、針對繼電器問題發生時，引擎故障燈並不會亮燈警示系統異常，引擎系統會有噴油嘴相關故障碼，當有 P0201~P0206 各缸噴油嘴的故障碼，請直接更換噴油嘴繼電器，針對繼電器改良件說明如下
  - (1) 改良件：藍色繼電器、料號：8627A024。
  - (2) 不良件：黑色繼電器、料號：MR588567，綠色繼電器、料號：8627A011。



### 【藍色框選繼電器】

不良型式

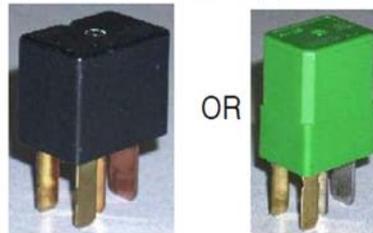

改良型式



### 【紅色框選繼電器】

不良型式

改良型式

